

Информационный бюллетень: Изменение термостата для бойлеров с мягкой теплоизоляцией


ИНФО – HR i & HR s

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

По причине изменений в линейке HR i, связанных с заменой теплоизоляции на мягкую, необходимо произвести замену комплекта панели управления нагревом A1002274. Так как теперь, капилляр термостата имеет недостаточную длину, чтобы установить его в погружную гильзу бойлера.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

Введен новый, дополнительный комплект термостата для бойлеров с мягкой теплоизоляцией под арт.: A1004714 как замена для A1002274.

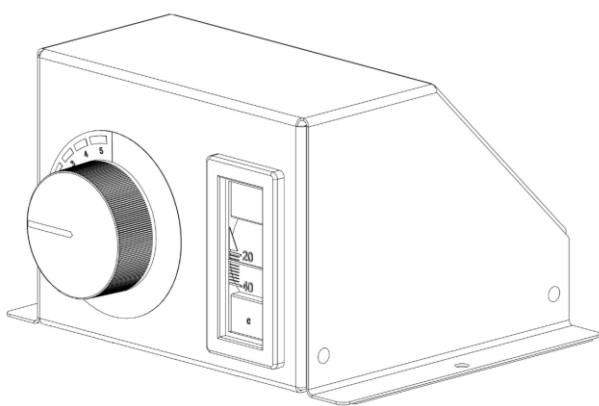

- Термометр и термостат имеют капилляр достаточной длины, чтобы поместить их в погружную гильзу бойлера HRi
- Все провода предварительно подключены; сервисному специалисту (установщику) необходимо просто подключить трёхконтактный штекер.
- Процесс установки и подключения комплекта термостата описан в руководстве к данному комплекту.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

A1002274 = поставка прекращена (остатки могут быть использованы совместно с бойлерами линейки HR)

A1004714 = **может быть использован** с бойлерами линейки HR s и **должен применяться** к HR i

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Линейка HR s
- Линейка HR i

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

Комплект готов к поставке и установке на бойлеры линейки HR i с мягкой теплоизоляцией с сентября 2017 г.